

# Ommer – Bedrijfsvloeren B.V.

*Multifunctioneel – Sterk – Snel*



## **Ommer- Bedrijfsvloeren B.V.**

Reehorst 33, 8105 BG Luttenberg  
T 0529 – 462851  
M 06-54331365

KvK inschrijfnr. 55766684  
Regiobank rek.nr. 8501.41.893  
E [info@ommerbedrijfsvloeren.nl](mailto:info@ommerbedrijfsvloeren.nl)  
I [www.ommerbedrijfsvloeren.nl](http://www.ommerbedrijfsvloeren.nl)

## MONTAGE-ADVIES ANTISLIP-TAPE

### Voorbehandeling van ANTISLIP TAPE te beplakken ondergrond(en).

#### **ALGEMEEN**

- Alle met ANTISLIP TAPE te beplakken ondergronden moeten 100% schoon, droog en ontdaan zijn van alle verontreinigingen en losse delen. Zonder grondige voorbehandeling van de ondergrond(en) kan ANTISLIP TAPE niet goed worden aangebracht.
- De ondergrond moet grondig gereinigd worden met een passend reinigingsmiddel en/of ontvetter om er zeker van te zijn dat de ondergrond vuil, - olie- en vetvrij is. Gladde oppervlakken moeten eventueel licht opgeruwd worden.
- De gereinigde ondergrond moet grondig worden afgespoeld met schoon water om alle reinigingsresidu's volledig te verwijderen.
- De ondergrond dient droog te zijn alvorens te primeren of te plakken.
- Minimale plaktemperatuur: 10° Celsius.

#### **BETON**

Betonnen ondergronden dienen in een onbeschadigde toestand te verkeren. Losse stukken dienen verwijderd en gerepareerd te worden. Betonnen ondergrond dient altijd geprimerd te worden.

#### **HOUT**

Verwijder splinters of afgebladderde verf voordat de ANTISLIP TAPE kan worden aangebracht. Ontvet de ondergrond goed.

#### **METAAL**

Roest, losse verf en/of corrosieaanslag d.m.v. schuren verwijderen. Ontvet de ondergrond goed.

#### **NATUURSTEEN / PLAVUIZEN / GLAS**

Goed ontvetten en zéér goed met helder, schoon water afspoelen. Zorg dat de ondergrond goed droog is.

#### **PVC / LINOLEUM**

Goed ontvetten en zéér goed met helder, schoon water afspoelen. Zorg dat de ondergrond goed droog is.

## **Monteren ANTISLIP TAPE**

- Reinigen en ontvetten van de ondergrond volgens voorschrift.
- Snijden van de gewenste stroken ANTISLIP TAPE.
- Rondt de hoeken van de stroken met een schaar of een mes om. Dit om te voorkomen dat de ANTISLIP TAPE gaat krullen.
- Markeer het te beplakken gedeelte.
- Primer (indien noodzakelijk) het te beplakken gedeelte (let op dat de primer binnen de markering blijft).
- Verwijder het beschermende schutpapier van de ANTISLIP TAPE (het zelfklevende gedeelte niet met de vingers aanraken!!).
- Plaats de ANTISLIP TAPE op de gemarkeerde plaats.
- Gebruik een stevige handroller om het materiaal goed aan te drukken. Let op dat er géén luchtballen onder de ANTISLIP TAPE blijven.
- Plaats de ANTISLIP TAPE niet over voegen. Maak ook een voeg / naad in de stroken.
- De beplakte gedeelten gedurende 2 uur niet belopen.
- Minimale ondergrondtemperatuur bij montage: 10° Celsius.

## **Algemene instructies m.b.t. montage ANTISLIP TAPE**

### **VOCHT**

Als de gemonteerde ANTISLIP TAPE zal worden blootgesteld aan vochtige omstandigheden dan dient een “droogtijd” van 24 uur in acht te worden genomen alvorens met grote hoeveelheden water in contact gebracht te worden.

### **SCHUTPAPIER**

Verwijder het schutpapier niet voordat alle voorbereidingen zijn getroffen.

### **VERKEERD GEMONTEERD**

Indien ANTISLIP TAPE niet juist geplaatst is op een ongeprimeerde ondergrond en nog niet aangedrukt is dan kan het voorzichtig worden losgetrokken en worden hergeplaatst. Bij het gebruik van een primer kan de ANTISLIP TAPE **niet** worden hergeplaatst.

### **LUCHTBELLEN**

Bij het achterblijven van luchtballen gedurende de montage zullen deze verwijderd moeten worden door het materiaal weer voorzichtig los te trekken en de ANTISLIP TAPE zo terug te drukken dat de luchtballen verdwijnen.

### **KOUDE ONDERGROND**

Als het noodzakelijk is om ANTISLIP TAPE te monteren onder koude omstandigheden dan kunt u dit door stroken op aluminium stroken te plakken (de voorbereidingen kunt u in een verwarmde ruimte treffen) en deze vervolgens op de ondergrond vast te schroeven.